# BPA121»秤体清洁指南 \*本指南适用于BPA121铅酸电池版本和干电池版本

移除电源

2. 将秤体倒置。

1. 长按清零键,关闭BPA121电源。

## **METTLER TOLEDO**

请根据下方指导,对秤体进行拆解与清洁。

## 注意事项



在连接/断开任何内部电子组件或在电子设备之间 互连之前,请务必断开电源并等待至少三十(30) 秒,然后再进行任何连接或断开操作。不遵守这些 注意事项可能会导致设备损坏与/或人身伤害。



遵守静电敏感设备的操作注意事项。



用于贸易结算的BPA121在秤体底部设有铅封。如因 维护需要破坏该铅封, 在维护完毕后, 应由计量检 定机构对秤台重新检定与加设铅封。

## 工具

1.一字螺丝刀

2.十字螺丝刀(#1、#2)

3.食品级清洁剂 4.剪线钳

5.无绒布 6.清水

7.食用油

#### 拆除秤体底板

1. 松开用于固定秤体底板的M4x12螺栓(3枚),

3. 如果秤体连有电源适配器,拔下电源适配器。





所需工具: #2十字螺丝刀

2. 铅酸电池版本:将底板与壳体分离。在分离的过 程中,将红线与黑线从底板中抽出(图1)。干 电池版本: 旋开不锈钢接头(图2)





#### 取出 电池 (仅针对铅酸电池版本)

1. 松开用于固定电池盖板的手旋螺丝(3枚),取 下电池盖板。

所需工具: 一字螺丝刀



2. 拔下与电池连接的红线与黑线,取出电池。注



注意: 干电池版本无须拆除电池清洗, 如拆除电池后需将电池后 盖锁紧(扭力: 1.1-1.6Nm), 否则进水会影响密封性和机器使用

## 拆除计量开关盖板

1. 如果秤体设有铅封,先剪断铅封。

所需工具: 剪线钳





2. 松开用于固定计量开关盖板的M4x10螺栓(1 枚),然后取下计量开关盖板。





所需工具:一字螺丝刀

### 6》拆除电源连接器

1. 松开用于固定电源连接器与秤体底板的M3x6螺 栓(1枚)。

> 所需工具: #1十字螺丝刀



2. 拔出橡胶保护塞,然后从秤体底板上取下电源 连接器。





## 拆除主板与后显示器板

1. 松开用于固定主板的M3x6螺栓(2枚),取出主



所需工具:#1十字螺丝刀

2. 拆下后显示器板:轻掰壳体外缘,然后从卡扣上 剥离后显示器板。



#### 拆除称重传感器

1. 松开用于固定称重传感器与壳体的M4x25螺栓 (4枚)。

所需工具: #2十字螺丝刀



2. 拆下称重传感器线缆的封胶盒, 然后将后显示器 板的接线从壳体的线槽内剥离



#### 拆除称重传感器 (接上一步)

1. 松开用于固定称重传感器与秤盘的M4x14螺栓 (4枚)。

所需工具: #2十字螺丝刀



2. 将主板、后显示器板与电源连接器等从壳体中间 穿出,从而彻底分离壳体与所有内部元件。



至称重传 感器

## 清洗壳体、底板、电池盖板与秤盘

使用清水清洗壳体、底板、电池盖板与秤盘。 可配合使用食品级清洁剂,然后用流动的水冲 洗干净。







2. 使用无绒布擦干壳体、底板、电池盖板与秤盘。 铅酸电池版本 干电池版本





注意: 干电池版本无需拆卸电池后盖清洗。

#### 擦拭称重传感器、主板、后显示器板 与电源连接器

1. 将无绒布蘸取少量清水,擦拭称重传感器、主 板、后显示器板与电源连接器。可配合使用食品 级清洁剂,然后用清洁布蘸取少量清水擦拭干 净。注意:请勿将清水或清洁剂直接喷洒在任何 元件上!



铅酸电池版本

1. 将所有部件自然晾干。避免阳光直射。



晾干后,可对称重传感器,尤其是螺栓固定位置 涂抹少量的食用油。



# BPA121» 秤体清洁指南 \*本指南适用于BPA121铅酸电池版本和干电池版本

## **METTLER TOLEDO**

清洁后, 请根据下方指导, 重新组装BPA121所有部件。

## 安全指南



在连接/断开任何内部电子组件或在电子设备之间 互连之前,请务必断开电源并等待至少三十(30) 秒,然后再进行任何连接或断开操作。不遵守这些 注意事项可能会导致设备损坏与/或人身伤害。



遵守静电敏感设备的操作注意事项。

### 工具

1.一字螺丝刀

3. 力矩扳手

2.十字螺丝刀(#1、#2)

4.用户手册

#### 安装称重传感器

1. 将主板、后显示器板与电源连接器等从壳体中 间穿入。



至称重传 感器

2. 使用M4x14螺栓(4枚)固定称重传感器与秤 盘, 扭矩2Nm。注意, 每枚M4x14螺栓均配有一 只弹垫与一只平垫。



-M4x14螺栓 平垫

所需工具:#2十字螺丝刀、力矩扳手

#### 安装称重传感器 (接上一步)

1. 将称重传感器的线缆封胶盒卡入壳体。



2. 使用M4x25螺栓(4枚),将称重传感器固定在 壳体上,扭矩1.5Nm。注意,每枚M4x25螺栓均



-M4x25螺栓 平垫

所需工具: #2十字螺丝刀、力矩扳手

## 安装后显示器板与主板

1. 安装后显示器板: 轻掰壳体外缘, 然后将后显示 器板卡入壳体边缘处的卡扣内。



卡扣

2. 使用M3x6螺栓(2枚),将主板固定在壳体上。

所需工具: #1十字螺丝刀



#### 安装电源连接器

将电源连接器插入秤体底板的安装孔内,然后使 用M3x6螺栓(1枚),将电源连接器固定在底板 将橡胶保护塞重新塞入电源适配器进线口。





所需工具:#1十字螺丝刀

铅酸电池版本:将红线与黑线穿过底板的方形口 (图1)。干电池版本:旋紧不锈钢接头(图2)



红线与黑线



## 6》安装秤体底板

1. 将壳体内部的线缆稍作整理,确保所有线缆都避 开螺栓固定位置, 防止紧固螺栓时压损线缆。整 理完毕后, 合上秤体底板。





2. 使用M4x12螺栓(3枚),将底板与壳体固定,

扭矩2Nm。

所需工具:

#2十字螺丝刀

力矩扳手 注意: 请检查下壳体反面电源线穿孔处的白胶是否密封, 如果白胶在清洗过程中被破坏,则需要重新涂胶,确保电池

## /》安装计量开关盖板

1. 使用M4x10螺栓(1枚),将计量开关盖板固定 在秤体底板上, 扭矩1.5Nm。

所需工具: 一字螺丝刀 力矩扳手



2. 安装秤台支脚(4只)。



#### 安装电池

将红线连接至电池的正极,将黑线连接至电池 的负极。



2. 将电池重新装入电池仓(带有警示提示的一面朝 上),然后将多余的线缆收入电池仓内。



注意: 干电池版本安装请使用螺丝秤脚工具拧紧电池盖螺 丝(扭力: 1.1-1.6 Nm),否则会影响密封性能,缩短产品的使用寿命,水和湿气也会引起触电的危险和产品故障!

#### 安装电池盖板

仓达到IP68防水等级。

1. 利用电池盖板上的手旋螺丝(3枚),将电池盖 板固定在秤体底板上, 扭矩1.1Nm。

所需工具: 一字螺丝刀 力矩扳手




2. 将秤体翻转放正。长按清零键,查看秤台是否可 以正常开机。



- 1. 将秤台放置于安装位置。安装位置应满足以下条
  - 承托秤台各角的支撑面应足够稳固,并能 在秤台加载到满量程时对秤台起到良好的



- 安装位置必须水平、稳固、无振动。
- 避免阳光直射;避免强烈的气流;避免过
- 2. 调节秤台支脚(2),直至水平仪(1)中的气 泡位于环形标记线内。

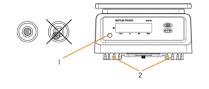

1. 开启BPA121, 然后根据用户手册, 对BPA121进 行标定。





如果秤台用于贸易结算,应由计量检定机构对 



#### 相关手册下载

可点击链接 www.mt.com/BPA121-downloads 或扫描下方二维码以下载BPA121更多手册



Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH

Unter dem Malesfelsen 34 D-72458 Albstadt, Germany Tel. +49 7431-14 0 Fax +49 7431-14 232 www.mt.com

以技术变更为准 © Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH 04/2024 30646725 B

